ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ (ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ) ЗОНД-10

МОДЕЛИ 1025м, 1040м, 1125м, 1140м, 1165м, 1175м, 1210м, 1212м

Руководство по эксплуатации ГКНД. 406233.006 РЭ.

Том 2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж. Новгород +7 (831) 200-34-65

Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: zond.pro-solution.ru | эл. почта: znd@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70

| 1. | ВВЕДЕНИЕ | 2 |
|----------------|---|----|
| | | |
| 2. | ОПИСАНИЕ И РАБОТА | 2 |
| 2. | Назначение | 2 |
| 2.2 | | |
| 2.3 | | |
| 2.4 | | |
| 2.5 | | |
| 2.0 | Устройство и работа | 14 |
| 3. | ІСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ | 16 |
| 4. 4. 1 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОбщие сведения | |
| 4.2 | Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации | |
| 4.3 | | |
| 4.4 | Комплектность поставки | |
| 4.5 | | |
| 4.0 | Условия транспортирования и хранения | |
| 4. | Гарантийные обязательства. | 21 |
| ПРИ | ІОЖЕНИЕ 1. | 23 |
| ПП | ІОЖЕНИЕ 2. | 26 |
| 11F Y. | IO/KEITITE 2 | 20 |
| при | ІОЖЕНИЕ 3 | 27 |

1. ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, технических и метрологических характеристиках микропроцессорных датчиков давления серии ЗОНД-10 группы моделей (1025м, 1040м, 1120м, 1140м, 1165м, 1175м, 1210м, 1212м), а также указания, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1. Назначение

Датчики давления ЗОНД-10 предназначены для непрерывного преобразования значений избыточного давления (ЗОНД-10-ИД: 1025м, 1040м), избыточного давления – разрежения (ЗОНД-10-ИД (ДИВ): 1025м), абсолютного давления (ЗОНД-10-АД: 1125м, 1140м), разности давлений газообразных сред (ЗОНД-10-ДД: 1165м), разности давлений жидких и газообразных сред (ЗОНД-10-ДД: 1175м), а также гидростатических давлений (ЗОНД-10-ГД: 1210м, 1212м) в унифицированный электрический сигнал постоянного тока по ГОСТ 26.011-80. Модели 1040м, 1140м, 1212м выполнены с открытой мембраной.

2.2. Общие технические характеристики

Датчики давления ЗОНД-10 выпускаются в двух исполнениях:

- общепромышленное;
- взрывозащищённое с видом искрозащиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 51330.10-99.

Изделия выполнены в виде единой конструкции, имеющей коррозионно-стойкое исполнении ТШ по ГОСТ 15150-69.

В соответствие ГОСТ 22520-85 датчики давления ЗОНД-10 являются:

- по числу преобразуемых входных и выходных сигналов одноканальными;
- по возможности перестройки диапазона измерения четырёхпредельными, перенастраиваемыми.

Все приборы формируют линейные возрастающие (4-20 мА, 0-10 В) и линейно убывающие (20-4 мА, 10-0 В) выходные сигналы, которые устанавливается по требованию Заказчика. Приборы с ли-

нейно убывающей характеристикой изготавливаются в однопредельном исполнении. Датчики во взрывозащищенном (**Exi**) исполнении изготавливаются только с выходным сигналом 4-20 мА (20-4 мА).

Нормирование верхних пределов измерений и диапазонов осуществляется в любых известных единицах измерений по требованию Заказчика. При этом основной считается единица системы СИ (Па, кПа, МПа).

По устойчивости к воздействию пыли, воды, влажности и температуры изделия соответствуют степени защиты IP65 (погружная часть моделей 1210м и 1212м имеет степень защиты IP68) по ГОСТ 14254-96 и исполнению У1 по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости к механическим воздействиям датчики всех моделей соответствуют группе исполнения N3 по ГОСТ 12997-84 (для модели 1175м вектор виброускорения должен быть параллелен плоскости разделительных мембран измерительного блока).

По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0. В контексте безопасного использования — корпуса приборов заземления не требуют.

Датчики ЗОНД-10 с выходным сигналом 4-20 мA (20-4 мA) не чувствительны к полярности питающего напряжения.

Взрывозащищённые преобразователи ЗОНД-10Ехі соответствуют требованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, имеют особовзрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом искрозащиты «искробезопасная электрическая цепь» уровня «ia» с маркировкой взрывозащиты **0ExiaIICT6X.**

Все приборы соответствуют ТУ4212-006-177280-94, внесены в Государственный реестр средств измерений под №15020-07.

2.3. Обеспечение взрывозащищённости

Питание взрывозащищённых преобразователей ЗОНД-10Exi должно осуществляться от искробезопасных источников постоянного тока номинальным напряжением 24 В.

Знак «Х», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что при эксплуатации преобразователей давления ЗОНД-10Ехі необходимо соблюдать следующие требования:

 датчики давления ЗОНД-10Ехі должны эксплуатироваться с источниками питания и регистрирующей аппаратурой, имеющими искробезопасную электрическую цепь уровня «ia»;

• при эксплуатации необходимо принимать меры защиты от превышения температуры элементов датчиков давления ЗОНД-10Ехі вследствие нагрева от измеряемой среды выше значения, допустимого для температурного класса Т6.

Выходные цепи взрывозащищённых датчиков ЗОНД-10Exi рассчитаны на подключение к искробезопасным сигнальным цепям с унифицированными сигналами постоянного тока (4-20 мА или 20-4 мА).

Мощность, потребляемая взрывозащищёнными преобразователями ЗОНД-10Ехі, не превышает 0,6 Вт.

Максимальный входной ток не должен превышать 120 мА, максимальное входное напряжение не должно превышать 24 В, максимальная внутренние ёмкость и индуктивность не превышают 50 пФ и 10 мкГн соответственно.

Суммарная ёмкость и индуктивность взрывозащищённого датчика, кабельной линии связи и блока питания не должны превышать максимальных значений для взрывоопасных смесей категории IIC согласно ГОСТ Р 51330.10-99.

Изоляция между искробезопасной цепью и корпусом взрывозащищённого преобразователя выдерживает испытательное напряжение (эффективное) переменного тока не менее 500 В.

Искробезопасные цепи взрывозащищённых датчиков ЗОНД-10Ехі заключены в защитную оболочку степени IP65, IP68 по ГОСТ 14254-96.

Корпус взрывозащищённых датчиков ЗОНД-10Ехі обеспечивает фрикционную искробезопасность и исключает опасность воспламенения от электостатических зарядов согласно ГОСТ Р 51330.0-99.

2.4. Параметры электромагнитной совместимости (ЭМС)

По результатам испытаний установлены следующие параметры ЭМС (протокол №18/Э-127-1/11 от 171.11.11г.):

• по ГОСТ Р 51522-99 изделия соответствуют в части квазипиковых значений напряжённости поля радиопомех образцам измерительной техники класса **A**;

- устойчивость к электростатическим разрядам (ЭСР) (ГОСТ Р 51522-99,ГОСТ Р 51317.4.2-99) со степенью жёсткости 2 (контактный разряд: точки приложения ЭСР винты крепления и металлические части корпуса) соответствует критерию качества функционирования **A**;
- устойчивость к ЭСР со степенью жёсткости 3 (воздушный разряд: точки приложения ЭСР на горизонтальной плоскости связи, на вертикальной плоскости связи) соответствует критерию качества функционирования **A**;
- устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля (ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 51317.4.3-99) со степенью жёсткости 3 соответствует критерию качества функционирования **A**;
- устойчивость к воздействию магнитного поля промышленной частоты (ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50648-94) соответствует критерию качества функционирования **A.**

2.5. Метрологические характеристики

Измерительные преобразователи ЗОНД-10 моделей 1025м, 1040м, 1125м, 1140м, 1165м, 1175м, 1210м, 1212м выпускаются с пределом допускаемой основной погрешности измерений, выраженной в процентах от верхнего предела измерений:0,15; 0,25; 0,5; 1,0 по ГОСТ 22520-85 (классы точности 0,15; 0,25; 0,5; 1,0).

Вид измеряемого давления, ряд верхних пределов измерений, пределы допускаемых основных приведенных погрешностей, выраженных в процентах от диапазона измерений, приведены в таблицах 2.1-2.7 (для диапазона окружающих температур -10÷50°C). Вакуумметры а так же преобразователи давления с характеристиками, отличными от приведенных в таблицах 2.1 – 2.7, изготавливаются в однопредельном исполнении.

Модели 1210м и 1212м изготавливаются в однопредельном исполнении. Интервалы верхних пределов измерений для этих моделей имеют следующие значения:

- 1210м от 0,6 до 200 м.вод.ст;
- 1212м от 0,6 до 200 м.вод.ст.

Промежуточные значения пределов выбираются из ряда: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10.

Таблица 2.1

| Иомордомий по | У ол | Мокон | Рап | Мокон | Прод | 0.111.110 | NTI 10100 | омой |
|-----------------|--------------|---------------------|------------------|----------|------------|---------------------------|--------------------|-------|
| Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | _ | елы до | - | |
| раметр, модель | моди- фи- | мальный верхний | верхних | мально | ОСНОВ | ной по γ, ⁰ | _ | ности |
| | фи- кации | * | пределов измере- | допусти- | ппак | • | | IOOTH |
| | кации | предел измерений | - | ление | для к 1 | ода по 2 | л решн 3 | 4 |
| | | измерении | | ление | _ | | | - |
| | | | 0,4 | | - | - | 0,5 | 1,0 |
| | 01 | 0,4 кПа | 0,25 | 25 кПа | _ | _ | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,16 | | - | - | 1,0 | 1,0 |
| | | | 0,1 | | - | 0.25 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 1,6 | | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 02 | 1,6 кПа | 1,0 | 25 кПа | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,6 | | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,4 | | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 4,0 | | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 03 | 4 кПа | 2,5 | 50 кПа | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 1,6 | | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 1,0 | | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | 10 кПа | 10 | 70 кПа | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 04 | | 6 | | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 2.5 | | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Избыточное дав- | | | 2,5 25 | | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ление | 05 | 25 кПа | 16 | | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| ЗОНД-10-ИД | | | 10 | 200 кПа | _ | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| ЗОНД-10Ехі-ИД | | | 6 | | _ | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1025м | | | 60 | | _ | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 40 | 200 кПа | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 06 | 60 кПа | 25 | | - | 0,23 | | 1,0 |
| | | | 16 | | - | | 0,5 | |
| | | | 160 | | _ | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 100 | | _ | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 07 | 160 кПа | 60 | 400 кПа | | 0,23 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 40 | | _ | 1,0 | Í | 1,0 |
| | | | 250 | | 0,15 | 0,25 | 1,0 | 1 |
| | | | 160 | | 0,13 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 08 | 250 кПа | 100 | 400 кПа | 0,23 | 0,23 | | |
| | | | 60 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 600 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 400 | | | 0,25 | | · |
| | 09 | 600 кПа | 250 | 1000 кПа | 0,15 | | 0,5 | 1,0 |
| | | | | | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 160 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | Пред | елы до | пуска | емой |
|---------------------|-------|------------|----------|-----------|-------|-------------|--------|-------|
| раметр, модель | моди- | мальный | верхних | мально | основ | ной по | огреши | ности |
| | фи- | верхний | пределов | допусти- | | γ ,% | ⁄o, | |
| | кации | предел | измере- | мое дав- | для к | ода по | грешн | ости |
| | | измерений | ний | ление | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1,0 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 10 | 1 МПа | 0,6 | 2 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 10 | 1 IVIIIa | 0,4 | 2 WIIIa | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,25 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | 11 | | 2,5 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Избыточное дав- | | 2.5 MHa | 1,6 | 4 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | 2,5 МПа | 1,0 | 4 MIIIa | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,6 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | 12 | 6 МПа | 6,0 | 25 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 4,0 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 2,5 | 23 WIIIa | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| ление ЗОНД-10-ИД | | | 1,6 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30НД-10Ехі-ИД | | 16 МПа | 16 | 25 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 1025м | 13 | | 10 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 1023W | 13 | 10 Ivii ia | 6,0 | | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 4,0 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 40 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 14 | 40МПа | 25 | 100 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 14 | 401VII Ia | 16 | 100 MHa | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 10 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 100 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 15 | 100 МПа | 60 | 120 MIIa | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 13 | TOO WILLS | 40 | - 120 МПа | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 25 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | Предел | ы допус | каемой | |
|--|-------|--------------------------------|---------|----------|---------|-------------------|--------|--|
| * | | | | | - | • | | |
| раметр, модель | моди- | мальный | верхних | мально | основно | основной погрешно | | |
| | фи- | верхний пределов допусти- у,%, | | γ,%, | | | | |
| | кации | предел | измере- | мое дав- | для код | ца погреі | шности | |
| | | измерений | ний | ление | 2 | 3 | 4 | |
| | | | 25 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| Избыточное дав- ление ЗОНД-10-ИД ЗОНД-10Exi-ИД 1040м | 21 | 25 кПа | 16 | 70 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 10 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | | | 60 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 22 | 60 кПа | 40 | 200 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 22 | OU KIIA | 25 | 200 KHa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 16 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |

| Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | Предел | ы допус | каемой | |
|-----------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|--------------------|--------|--|
| раметр, модель | моди- | мальный | верхних | мально | - | ой погре | | |
| | фи- | верхний | пределов | допусти- | | γ , $\%$ 0, | | |
| | кации | предел | измере- | мое дав- | для код | ца погреі | шности | |
| | | измерений | ний | ление | 2 | 3 | 4 | |
| | | | 160 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 23 | 160 кПа | 100 | 400 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 23 | 100 KHa | 60 | 400 KHa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| Избыточное дав- | | | 40 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | 24 | 400 кПа | 400 | 1200 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 250 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 160 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| ление ЗОНД-10-ИД | | | 100 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 3OНД-10-ИД 3ОНД-10Exi-ИД | | | 1,0 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| 1040м | 25 | 1 МПа | 0,6 | 4 МПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| TOTOM | 23 | 1 IVIIIa | 0,4 | 4 MIIIa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 0,25 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | | | 2,5 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 26 | 2,5 МПа | 1,6 | 4 МПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 20 | 2,3 WIIIa | 1,0 | 4 WIIIa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 0,6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |

| | | | | | | 1 40. | <u>лица 2.5</u> |
|---------------------------|-------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------------|
| Измеряемый пара- | Код | Нижние - | - верхние | Макси- | Предел | пы допусі | каемой |
| метр, модель | моди- | пределы и | ізмерений | мально | основн | ой погре | шности |
| | фика- | давлен | ия, кПа | допусти- | | γ,%, | |
| | ции | | | мое дав- | для ко | да погрец | иности |
| | | | | ление | 2 | 3 | 4 |
| | | -0,2 | 0,2 | | - | 0,5 | 1,0 |
| | 31 | -0,125 | 0,125 | 25 кПа | - | 0,5 | 1,0 |
| | 31 | -0,08 | 0,08 | 23 KHa | - | 1,0 | 1,0 |
| | | -0,05 | 0,05 | | - | 1,0 | 1,0 |
| ** ~ | 32 | -0,8 | 0,8 | 25 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Избыточное дав- ление- | | -0,5 | 0,5 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | -0,3 | 0,3 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| разрежение | | -0,2 | 0,2 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЗОНД-10-ИД (ДИВ) | | -2,0 | 2,0 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| ЗОНД-10Exi-ИД | 33 | -1,25 | 1,25 | 50 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| (ДИВ) 1025м | 33 | -0,8 | 0,8 | JU KITA | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| (ДПВ) 1023 M | | -0,5 | 0,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | -5,0 | 5,0 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 34 | -3,0 | 3,0 | 70 иПо | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 34 | -2,0 | 2,0 | 70 кПа | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | -1,25 | 1,25 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Измеряемый пара- метр, модель | Код моди- | Нижние - верхние пределы измерений | | Макси- мально | Пределы допускаемой основной погрешности | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|---------|------------------|--|-----------|--------|--|--|
| | фика- | давлен | ия, кПа | допусти- | γ ,%, | | | | |
| | ции | | | мое дав- | для ко, | да погрец | иности | | |
| | | | | ление | 2 | 3 | 4 | | |
| | | -12,5 | 12,5 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 35 | -8 | 8 | 200 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 33 | -5 | 5 | 200 KHa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |
| | | -3 | 3 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | | -30 | 30 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 26 | -20 | 20 | 200 г.По | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 36 | -12,5 | 12,5 | 200 кПа | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |
| | | -8 | 8 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | 37 | -80 | 80 | 400 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | | -50 | 50 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 3/ | -30 | 30 | 400 KHa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |
| Избыточное давление- разрежение ЗОНД-10-ИД | | -20 | 20 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | | -100 | 150 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 38 | -100 | 60 | 400Па | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | | -50 | 50 | 400 кПа | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |
| (ДИВ) ЗОНД-10Ехі-ИД | | -30 | 30 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| (ДИВ) 1025м | | -100 | 500 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| (ДИБ) 1023М | 20 | -100 | 300 | 1000 П | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 39 | -100 | 150 | 1000 кПа | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |
| | | -100 | 60 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | | -100 | 900 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 40 | -100 | 500 | 2.40 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 40 | -100 | 300 | 2 МПа | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |
| | | -100 | 150 |] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |
| | | -100 | 2400 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | ,, | -100 | 1500 | 1 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | | |
| | 41 | -100 | 900 | 4 MΠa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | | |
| | | -100 | 500 |] | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | |

Таблица 2.4

| • | | | | | | 1 40 | пица 2.4 |
|--------------------------|-------|-----------|----------|------------------------|---------|-----------|----------|
| Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | Предел | ы допус | каемой |
| раметр, модель | моди- | мальный | верхних | мально | основно | ой погре | шности |
| | фи- | верхний | пределов | допусти- | | | |
| | кации | предел | измере- | мое дав- | для код | ца погреі | шности |
| | | измерений | ний | ление | 2 | 3 | 4 |
| | | | 100 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 51 | 100 кПа | 60 | 200 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 31 | 100 KHa | 40 | 200 KHa | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 25 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 250 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Абсолютное дав- ление | 52 | 250 кПа | 160 | 400 mTo | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 100 | 400 кПа | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 60 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | 53 | 1 МПа | 1,0 | 4 МПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| ЗОНД-10-АД | | | 0,6 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| ЗОНД-10Ехі-АД | | | 0,4 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 1125м | | | 0,25 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1140м | | | 2,5 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 5.4 | 2.5 MHs | 1,6 | 4 MIII a | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 54 | 2,5 M∏a | 1,0 | 4 МПа | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 0,6 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 5.5 | 0 6 МП - | 0,4 | 1 2 MIT- | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 55 | 0,6 МПа | 0,25 | − 1,2 МПа | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,16 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| | | | | | | 1 400 | пица 2.5 |
|----------------------|-------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|----------|
| Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | Предел | ы допус | каемой |
| раметр, модель | моди- | мальный | верхних | мально | основно | ой погре | шности |
| | фи- | верхний | пределов | допусти- | γ ,%, | | |
| | кации | предел | измере- | мое дав- | для код | ца погреі | шности |
| | | измерений | ний | ление | 2 | 3 | 4 |
| | | | 0,4 | | - | 0,5 | 1,0 |
| Разность давлений | 61 | 0,4 кПа | 0,25 | 25 кПа | - | 0,5 | 1,0 |
| | 01 | | 0,16 | | - | 1,0 | 1,0 |
| ЗОНД-10-ДД | | | 0,1 | | 1 | 1,0 | 1,0 |
| ЗОНД-10Ехі-ДД | | | 1,6 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 1165м | 62 | 1 6 иПо | 1,0 | 25 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 02 | 1,6 кПа | 0,6 | 23 KIIA | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,4 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | Предел | ы допус | каемой | |
|------------------------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------------------|--------|--|
| раметр, модель | моди- | мальный | верхних | мально | основн | ой погре | шности | |
| | фи- | верхний | пределов | допусти- | | | | |
| | кации | предел | измере- | мое дав- | для код | для кода погрешност | | |
| | | измерений | ний | ление | 2 | 3 | 4 | |
| | | | 4,0 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 63 | 4 кПа | 2,5 | 50 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 03 | 4 KIIa | 1,6 | JU KIIa | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
| | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Разность | | 10 кПа | 10 | 70 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 64 10 в | | 6 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 4 | | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| давлений ЗОНД-10-ДД | | | 2,5 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| ЗОНД-10Exi-ДД | | | 25 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| 1165м | 65 | 25 кПа | 16 | 100 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| 1103M | 03 | 23 KIIa | 10 | 100 KHa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | | | 60 | | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 66 | 60 кПа | 40 | 100 кПа | 0,25 | 0,5 | 1,0 | |
| | 00 | OU KIIA | 25 | 100 KHa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |
| | | | 16 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |

| TT | T.C. | 3.6 | | | | | | ща 2.0 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|------------|--------|--------|
| Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | - | целы до | • | |
| раметр, модель | моди- | мальный | верхних | мальное | осно | вной по | огрешн | юсти |
| | фи- | верхний | пределов | рабочее | | γ , | %, | |
| | кации | предел | измере- | давле- | для і | кода по | грешн | ости |
| | | измерений | ний | ние | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 1,0 | | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 71 | 1,0 кПа | 0,6 | 4 МПа | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | / 1 | 1,0 KHa | 0,4 | 4 MIIIa | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 0,25 | | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Разность давлений | 72 1,6 кП | | 1,6 | 4 МПа | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | 1,6 кПа | 1,0 | | - | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 0,6 | | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| ЗОНД-10-ДД | | | 0,4 | | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЗОНД-10Ехі-ДД | | | 4,0 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 1175м | 73 | 4 кПа | 2,5 | 10 МПа | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | /3 | 4 KIIa | 1,6 | 10 IVIIIa | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | | 10 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | 74 | 10 кПа | 6 | 10 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| | /4 | TU KITA | 4 | 10 МПа | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| | | | 2,5 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| раметр, модель финкации финкации предел измерений предел измерений предел измерений поды поды поды поды поды поды поды поды | Измеряемый па- | Код | Макси- | Ряд | Макси- | Пред | целы до | пуска | емой |
|--|----------------|-------|-----------|----------|------------------|-------|------------|--------|-------|
| кации предел измерений измерений давление для кода погрешности ние 1 2 3 4 75 25 кПа 16 МПа 10 25 МПа 25 МПа 25 МПа 0,25 0,5 0,5 1,0 0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | раметр, модель | моди- | мальный | верхних | мальное | осно | вной по | огрешн | ности |
| 75 25 кПа | | фи- | верхний | пределов | рабочее | | γ , | %, | |
| 75 25 кПа | | кации | предел | измере- | давле- | для і | кода по | грешн | ости |
| 75 25 кПа | | | измерений | ний | ние | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 75 25 кПа | | | | 25 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 76 40 кПа | | 75 | 25 кПо | 16 | 16 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 76 40 кПа | | 13 | 23 K11a | 10 | 25 МПа | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 76 40 кПа 25 П6 МПа 0,15 0,25 0,5 1,0 1,0 10 10 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | | | | 6 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Разность давлений ЗОНД-10-дд 3ОНД-10-дд 1.05 до даль дар | | | | 40 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Разность давлений ЗОНД-10-ДД 78 250 кПа 16 | | 76 | 40 кПо | 25 | 16 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 77 100 кПа | | 70 | 40 KHa | 16 | 25 МПа | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Разность давлений ЗОНД-10-ДД 78 250 кПа 160 МПа 25 МПа 25 МПа 25 МПа 25 МПа 0,25 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | | | | 10 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Разность давлений ЗОНД-10-ДД 1175м 78 250 кПа 100 кПа 25 МПа 0,25 0,5 1,0 0,5 1, | | | | 100 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Разность давлений ЗОНД-10-ДД 1175м 78 250 кПа 160 16 МПа 10,25 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | | 77 | 100 иПо | 60 | 16 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Разность давлений ЗОНД-10-ДД 1175м 78 250 кПа 160 16 МПа 10,15 0,25 0,5 1,0 0,05 1,0 | | // | 100 кПа | 40 | 25 МПа | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Разность давлений 78 250 кПа 160 | | | | 25 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| давлений 3ОНД-10-ДД 60 25 МПа 0,25 0,5 0,5 1,0 3ОНД-10Ехі-ДД 600 0,15 0,25 0,5 1,0 1175м 400 16 МПа 0,15 0,25 0,5 1,0 | | | 250 кПа | 250 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| давлений 100 25 МПа 0,25 0,5 1,0 ЗОНД-10-ДД 60 0,5 1,0 1,0 1,0 ЗОНД-10Exi-ДД 600 0,15 0,25 0,5 1,0 1175м 400 16 МПа 0,15 0,25 0,5 1,0 | Разность | 70 | | 160 | 16 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 3ОНД-10Exi-ДД 600 0,15 0,25 0,5 1,0 175м 400 16 МПа 0,15 0,25 0,5 1,0 | давлений | 70 | | 100 | 25 МПа | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 1175M 400 $16 MH2 0.15 0.25 0.5 1.0$ | ЗОНД-10-ДД | | | 60 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1175M 400 16 M Π_a 0.15 0.25 0.5 1.0 | ЗОНД-10Ехі-ДД | 79 | 600 кПа | 600 | 16 МПа 25 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 70 600 rdo 100 10 lviiiu 0,15 0,25 0,5 1,0 | 1175м | | | 400 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 79 000 кна 250 25 МПа 0,25 0,5 0,5 1,0 | | | | 250 | | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 160 0,5 1,0 1,0 1,0 | | | | 160 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1,6 0,15 0,25 0,5 1,0 | | | | 1,6 | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 1,0 16 МПа 0,15 0,25 0,5 1,0 | | 90 | 1 6 MHa | 1,0 | 16 МПа | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 80 1,6 MПа 1,0 10 MПа 0,13 0,25 0,5 1,0 25 MПа 0,25 0,5 1,0 | | 80 | 1,6 MIIIa | 0,6 | 25 МПа | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 0,4 0,5 1,0 1,0 1,0 | | | | 0,4 | | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4,0 0,15 0,25 0,5 1,0 | | | | | | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| 2.5 16 MHz 0.15 0.25 0.5 1.0 | | 0.1 | 4 MII a | | 16 МПа | 0,15 | | 0,5 | 1,0 |
| 81 4 MПа 2,5 ПО МПа 0,15 0,25 0,5 1,0 25 MПа 0,25 0,5 1,0 | | 81 | 4 IVIIIa | | 25 МПа | 0,25 | | | |
| 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 | | | | • | | | | | |
| 10 0,15 0,25 0,5 1,0 | | | | | | | | | |
| 6.0 16 MHz 0.15 0.25 0.5 1.0 | | 02 | 10 MIT- | 6,0 | 16 МПа | 0,15 | | 0,5 | |
| 82 10 MПа 3,0 10 MПа 0,13 0,25 0,5 1,0 25 MПа 0,25 0,5 1,0 | | 82 | TU MHIA | | | | | | |
| 2,5 0,5 1,0 1,0 1,0 | | | | |] | | | · | |

Таблица 2.7

| | | | | 2 00 0 | инци 2.7 |
|---------------------------|-------|-------------------------------|----------|-----------|----------|
| Измеряемый па- | Код | Ряд верхних пределов изме- | Предель | і допуска | емой ос- |
| раметр, модель | моди- | рений | новной і | погрешно | сти ү,%, |
| | фика- | | для ко, | да погрец | иности |
| | ции | | 2 | 3 | 4 |
| Гидростатическое давление | 91 | 0,6 м.вод.ст. ÷ 1 м.вод.ст. | - | - | 1,0 |
| ЗОНД-10-ГД | 92 | 1,6 м.вод.ст. ÷ 2,5 м.вод.ст. | - | 0,5 | 1,0 |
| ЗОНД-10Ехі-ГД 1210м | 93 | 4 м.вод.ст. ÷ 200 м.вод.ст. | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
| Гидростатическое давление | 94 | 0,6 м.вод.ст. ÷ 1 м.вод.ст. | - | - | 1,0 |
| ЗОНД-10-ГД | 95 | 1,6 м.вод.ст. ÷ 2,5 м.вод.ст. | - | 0,5 | 1,0 |
| ЗОНД-10Ехі-ГД 1212м | 96 | 4 м.вод.ст. ÷ 200 м.вод.ст. | 0,25 | 0,5 | 1,0 |

Примечание. 1. Верхние пределы выбираются из ряда: 1,0:1,6:2,5:4,0:6,0:10

Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающего воздуха от нормальной (23±2) °С в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры (в % от верхнего предела измерений в зависимости от класса точности прибора), не превышает значений, приведенных в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Класс точности | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,0 |
|--|------|------|------|-----|
| Дополнительная температурная погрешность, %/10°C | 0,15 | 0,25 | 0,45 | 0,6 |

Дополнительные погрешности из перечня по ГОСТ 22520 –85 в действующих приборах существенно ниже своих допускаемых предельных величин.

Измерительные преобразователи давления ЗОНД-10 моделей 1025м, 1040м, 1125м, 1140м, 1165м, 1175м, 1210м, 1212м устойчивы к климатическим воздействиям при эксплуатации в соответствии с таблицей 2.9.

Таблица 2.9

| Код модификации | Диапазон температур | Код |
|---------------------|---------------------|-------------|
| (из таблиц 2.1-2.7) | окружающего воздуха | температуры |
| Bce | (-10 ÷ +50) °C | t1050 |

| Bce | (-25 ÷ +70) °C | t2570 |
|--|---------------------|-------|
| Кроме 01, 02, 03, 31, 32, 33, 61, 62, 63 | $(-40 \div +70)$ °C | t4070 |

Примечание. Для Ехі-исполнения максимальный диапазон температур окружающего воздуха ($-40 \div +60$) °C. Для погружной части датчиков гидростатического давления ЗОНД-10Ехі-ГД рабочий диапазон температур должен быть в пределах ($-25 \div +60$) °C (ниже -25°C — по согласованию).

Рабочая температура измеряемой среды должна быть в интервале: $(-40 \div +100)$ °C. Для погружной части датчиков гидростатического давления ЗОНД-10-ГД рабочая температура должна быть в пределах $(-25 \div +70)$ °C (ниже -25°C – по согласованию).

Технический интервал питающих напряжений находится в пределах $(10 \div 36)$ В. Для датчиков с выходным сигналом 0-10 В (10-0) В) напряжение питания должно быть в пределах $(12 \div 36)$ В. Номинальное значение напряжения питания для каждого прибора — 24 В.

При выходном сигнале 4 – 20 мА и номинальном напряжении питания величина сопротивления нагрузки не должна превышать 600 Ом. Значение сопротивления нагрузки для выходного сигнала 0-10 В должно быть не менее 10 кОм.

2.6. Устройство и работа

Датчик давления ЗОНД-10 в описываемой группе моделей состоит из первичного преобразователя и электронного устройства. Первичный преобразователь представляет собой тензорезисторный силочувствительный элемент на современной технологической основе (кремний на сапфире, импланированные структуры в кремниевых мембранах, эпитаксиальные плёнки на оксидах алюминия). Под действием давления на соответствующую мембрану возникает рассогласование тензорезисторного моста, которое преобразуется в электрический сигнал с помощью подачи постоянного тока в питающую диагональ. Полученный электрический сигнал преобразуется электронным устройством в цифрой код, который далее трансформируется в стандартный аналоговый выходной сигнал (ток или напряжение).


Конструктивно прибор состоит из стального цилиндрического корпуса (модели 1025м, 1040м,1125м,1140м,1175м, 1210м, 1212м), в котором размещена плата электронного блока. С одного торца цилиндра установлен штуцер с тензорезисторным первичным пре-

образователем или измерительный блок датчика перепада давления (модель 1175м). На другом торце корпуса (модели 1025м, 1040м,1125м,1140м,1175м) через уплотнительное резиновое кольцо установлена герметичная вилка (DIN 43650), которая закрепляется пластмассовой гайкой, навернутой на внешнюю резьбу корпуса. Для моделей 1210м, 1212м с обратной стороны корпуса герметично вмонтирован кабель, который оканчивается клеммной коробкой с герметичной вилкой (DIN 43650). Модель 1165м состоит из пластмассового корпуса (ABC пластик) с боковой стороны которого установлена герметичная вилка разъема (тип разъема DIN 43650). Все датчики комплектуются розеткой внешнего подключения с подсоединением внешнего кабеля под винт (DIN 43650).

Внешний вид, габаритные, присоединительные и монтажные размеры преобразователей давления измерительных ЗОНД-10 представлены в приложении 1.

Схемы внешних электрических подключений ЗОНД-10 общепромышленного и взрывозащищенного исполнений представлены в приложении 2.

Доступ к органам управления осуществляется посредством снятия вилки внешнего подключения, для чего отворачивают пластмассовую гайку крепления и снимают вилку с уплотнительным кольцом. Устройство прибора со снятой вилкой представлено на рис.1.

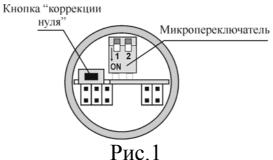


Операции «коррекции нуля» (при необходимости):

- а) снять вилку внешнего подключения, для чего отвернуть пластмассовую гайку крепления и снять вилку с уплотнительным кольцом. За вилкой расположена кнопка «коррекции нуля»;
- б) включить датчик в измерительную цепь;
- в) кратковременно нажать и отпустить кнопку (при этом возможен незначительный «бросок» тока, что не является неисправностью), значение выходного сигнала изменится. Повто-

- рять операцию до достижения нужного значения выходного сигнала;
- г) при необходимости корректировки сигнала в другую сторону нужно нажать и удерживать кнопку в течение 2-3 секунд, после чего отпустить кнопку. Повторить операции, описанные в предыдущем пункте.

Конфигурация диапазонов:

а) снять вилку внешнего подключения, для чего отвернуть пластмассовую гайку крепления и снять вилку с уплотнительным кольцом. За вилкой расположены микропереключатели конфигурации диапазонов. Положение переключателей для каждого из диапазонов показано на рисунке 2:

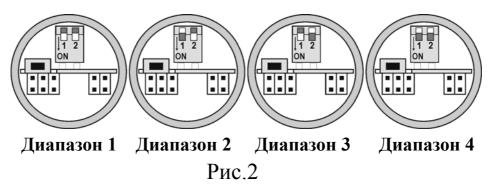

(Диапазон 1 соответствует максимальному верхнему пределу, указанному на шильдике. Диапазон 2 соответствует верхнему пределу, следующему за максимальным. И т.д.)

- б) включить датчик в измерительную цепь;
- в) при необходимости произвести «коррекцию нуля», как описано выше.

Конфигурирование диапазонов осуществлять при отключенном напряжении питания.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Датчики давления (ИД, ИД (ДИВ), АД) монтируются в положении удобном для эксплуатации и обслуживания. Для крепления этих приборов к элементам капитальных сооружений специальных скоб, платформ или кронштейнов не требуется из-за малого веса изделий.

При эксплуатации датчиков в диапазоне минусовых температур необходимо исключить:

- накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах (для газообразных сред);
- замерзание, кристаллизацию среды или её компонентов там же (для жидких сред).

При монтаже датчиков на запорный кран в закрытом состоянии обязательно удалить жидкую среду из объёма со стороны датчика. В противном случае возможен разрыв рабочей мембраны из-за возникновения неконтролируемого высокого давления при усадке уплотнительной шайбы.

Для защиты ЗОНД-10 от гидравлических ударов, а также при измерении давления в магистралях с большим уровнем пульсаций, рекомендуется устанавливать перед рабочей камерой прибора демпферное устройство.

Преобразователи ЗОНД-10-ДД выдерживают воздействие односторонней перегрузки рабочим избыточным давлением в равной мере как со стороны плюсовой, так и минусовой камер. Однако, превышение давления в минусовой камере по отношению к плюсовой может привести к значительному уходу нуля преобразователя. Для исключения этого необходимо строго соблюдать определенную последовательность операции при включении преобразователя в работу, при продувке рабочих камер и сливе конденсата.

Включение в работу преобразователя ЗОНД-10-ДД с клапанным блоком производится следующим образом:

- перед подачей давления закрыть плюсовой и минусовой вентили клапанного блока;
- открыть запорную арматуру, установленную на технологическом оборудовании как в «плюсовой», так и в «минусовой» линиях;
- открыть уравнительный вентиль на клапанном блоке;
- плавно открыть плюсовой вентиль подать давление одновременно в обе рабочие камеры;
- открыть минусовой вентиль;
- закрыть уравнительный вентиль.

При заполнении измерительных камер преобразователя необходимо следить за тем, чтобы в камерах преобразователя не остава-

лось пробок газа (при измерении разности давлений жидких сред) или жидкости (при измерении разности давлений газа).

Для продувки камер преобразователя и слива конденсата во фланцах измерительного блока имеются игольчатые клапаны, ввернутые в пробки.

Не допускается производить продувку импульсных линий через преобразователь.

Продувку рабочих камер преобразователя и слив конденсата из них производите следующим образом:

- закрыть минусовой вентиль клапанного блока;
- уравнять давление в «плюсовой» и «минусовой» камерах, для чего открыть уравнительный вентиль на клапанном блоке;
- закрыть плюсовой вентиль клапанного блока;
- открыть игольчатые клапаны, расположенные на фланцах измерительного блока;
- произвести продувку или слив конденсата;
- закрыть игольчатые клапаны;
- включить преобразователь в работу.

Подстройка нуля ЗОНД-10-ДД после подключения при условии воздействии рабочего давления производится в следующей последовательности:

- закрыть минусовой вентиль клапанного блока;
- уравнять давление в «плюсовой» и «минусовой» камерах, для чего открыть уравнительный вентиль на клапанном блоке;
- закрыть плюсовой вентиль клапанного блока;
- кнопкой «коррекция нуля» (рис.1) установить необходимое значение выходного сигнала;
- плавно открыть плюсовой, затем минусовой вентили клапанного блока;
- закрыть уравнительный вентиль.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Общие сведения

Техническое обслуживание ЗОНД-10 сводится к соблюдению правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Периодическую поверку изделий необходимо производить не реже одного раза в два года для классов точности 0,15; 0,25 и не

реже одного раза в 4 года для классов точности 0,5; 1,0. в соответствии с ГОСТ 8.092-73 и методикой поверки МИ 1997-89 с использованием схем подключения из настоящего руководства по эксплуатации.

Приборы с неисправностями или не прошедшие периодическую поверку подлежат гарантийному или текущему ремонтам на предприятии-изготовителе.

4.2. Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации

Взрывозащищённые преобразователи давления ЗОНД-10Ехі могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты с соблюдением действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, гл.3.4), настоящего руководства по эксплуатации, инструкции по монтажу электрооборудования, в составе которого устанавливается датчик давления.

Перед монтажом преобразователь давления должен быть осмотрен. При этом необходимо обратить внимание:

- на предупредительные надписи, маркировку взрывозащиты и её соответствие классу взрывоопасной зоны;
- на наличие или отсутствие повреждений корпуса прибора и элементов электроразъёмного соединителя.

Монтаж взрывозащищённых преобразователей должен производиться в соответствии со схемами электрических соединений, приведёнными в настоящем руководстве. Необходимо обеспечить надёжное присоединение жил кабеля к токоведущим контактам кабельной розетки, исключая возможность замыкания жил кабеля.

Необходимо обеспечить крепление розетки к вилке с помощью штатного винта.

Все крепёжные элементы должны быть затянуты, съёмные детали должны прилегать к корпусу плотно.

4.3. Обеспечение взрывобезопасности при эксплуатации

Приём преобразователей давления в эксплуатацию после их монтажа и организация эксплуатации должны производиться в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р 513.13-99, гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» ПТЭЭП, а также

действующих инструкций на электрооборудование, в котором установлен преобразователь давления.

Эксплуатация преобразователя давления должна осуществляться таким образом, чтобы соблюдались все требования, указанные в подразделах «Обеспечение взрывозащищённости» и «Обеспечение взрывозащиты при монтаже и эксплуатации».

При эксплуатации необходимо наблюдать за нормальной работой изделия, проводить систематический внешний и профилактический осмотры.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- отсутствие обрывов или повреждений изоляции внешнего соединительного кабеля;
- отсутствие видимых механических повреждений на корпусе прибора.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены все работы внешнего осмотра. Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от условий эксплуатации.

Эксплуатации преобразователей давления с повреждениями и неисправностями запрещается.

Ремонт взрывозащищённых датчиков давления ЗОНД-10Exi выполняется предприятием-изготовителем в соответствии с ГОСТ 51330.18-99.

4.4. Комплектность поставки

| Наименование | Кол-во | Примечание |
|--|--------|--|
| Преобразователь измерительный давления ЗОНД-10 в сборе | 1 шт. | Ответная часть разъема в зависимости от модели. |
| Прокладка | 1 шт. | Поставляется в ЗИПе по 1 изделию на каждый преобразователь |
| Руководство по эксплуатации ГКНД.406233.006 РЭ | 1 экз. | При поставке преобразователей допускается прилагать по 1 экз. РЭ на каждые 10 преобразователей, поставляемых в один адрес. |
| Паспорт ГКНД.406233.006 ПС | 1 экз. | |

4.5. Указания по поверке и пломбированию

При поверке изделий следует руководствоваться ГОСТ 8.092-73, методикой поверки МИ 1997-89 (в части датчиков перепада давления) с учетом схем электрического подключения датчиков давления и требований настоящего РЭ. Межповерочный итервал преобразователей с классом точности 1,0 и 0,5-4 года, с классом 0,15; 0,25-2 года.

4.6. Условия транспортирования и хранения.

Изделие в упаковке транспортируются любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Способ укладки ящиков с изделиями на транспортном средстве должен исключить возможность их перемещения. При транспортировании изделия железнодорожным транспортом вид отправки — мелкая или малотоннажная.

Изделия могут храниться как в транспортной таре, с укладкой в штабелях до 3 ящиков по высоте, так и без упаковки — на стеллажах.

Условия хранения изделий в транспортной таре — 2 по ГОСТ 15150.

Условия хранения изделий без упаковки – 1 по ГОСТ 15150.

4.7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям ТУ на него при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплутационной документацией на изделие.

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 3 года с даты выпуска изделия.


В случае отказа преобразователей в течение гарантийного срока владелец должен выслать в адрес изготовителя отказавший преобразователь, упакованный вместе с заполненным паспортом и актом, содержащим заводской номер отказавшего преобразователя и подробное описание проявлений неисправности.

Предъявление и удовлетворение рекламаций по гарантийным обязательствам на технические средства должны определяться с учетом настоящих гарантий предприятия изготовителя, при этом рекламации предприятию-изготовителю не предъявляются (при условии своевременного и безвозмездного ремонта им отказавших технических средств) в следующих случаях:


- по истечении гарантийных обязательств;
- если обнаруженные дефекты явились результатом не соблюдения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования;
- при обнаружении технических дефектов, не приводящих к отказу изделия.

приложение 1.


Габаритные, присоединительные и монтажные размеры преобразователей давления измерительных ЗОНД-10.

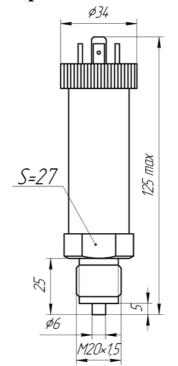


Модель 1025м, 1125м

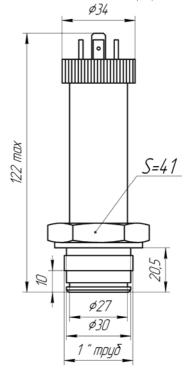


Модель 1040м, 1140м

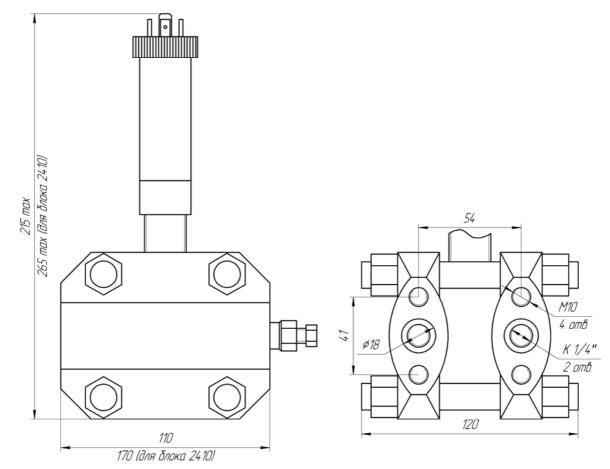


Модель 1175м

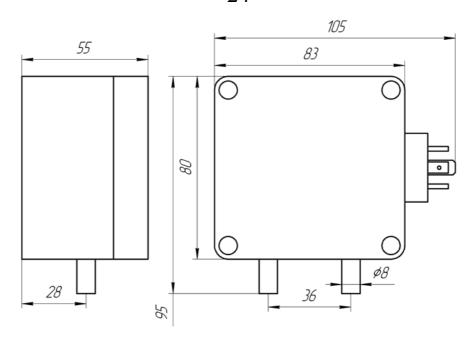

Модель 1165м

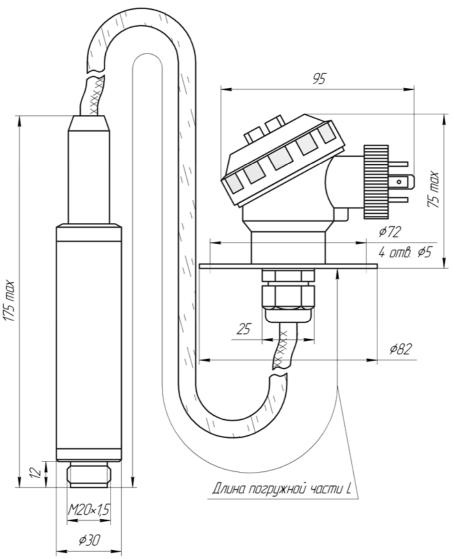

Модель 1210м

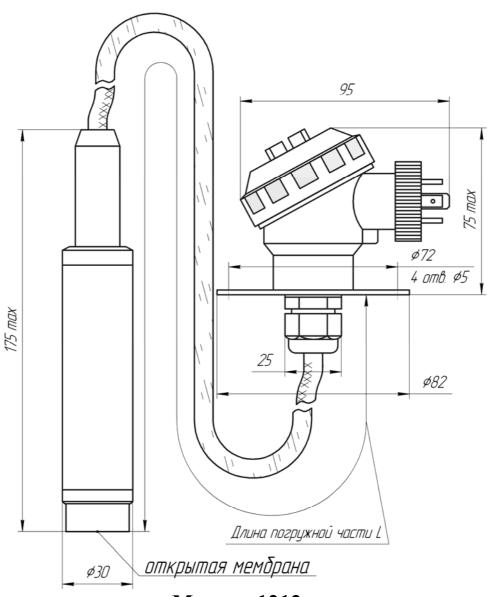

Модель 1212м

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.


Схемы внешних электрических соединений.

Контакт 1 – «минус» источника питания.

Контакт 2 – «плюс» источника питания.


Контакт 3 – «сигнал» (для 0-10 В).

Контакт 4 – не используется.

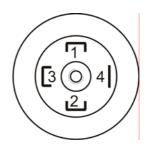


Общепромышленное исполнение:


Подключение датчиков для выходного сигнала $4 \div 20$ мА:

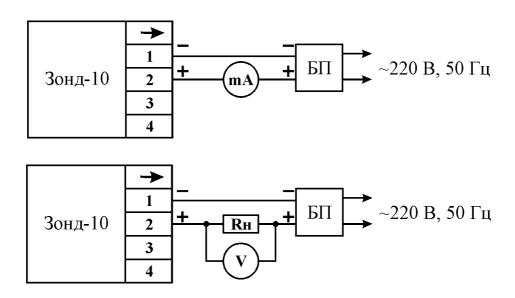


Подключение датчиков для выходного сигнала 0 ÷ 10 В:

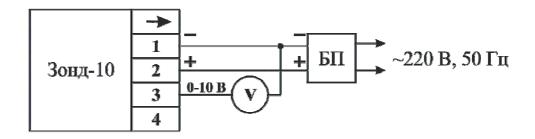

Взрывозащищенное исполнение Ехі:

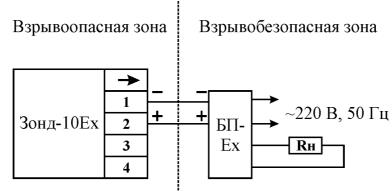

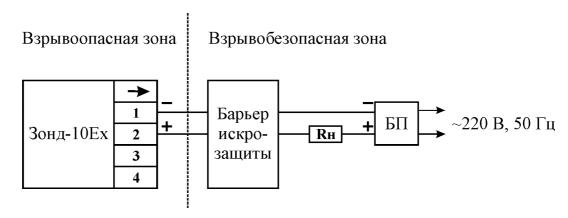

приложение 3.

Рекомендуемая форма заказа.

1. Вид исполнения:

• общепромышленное

- 3ОНД-10

• взрывозащищенное

- ЗОНД-10Ехі

2. Вид измеряемого давления:

• абсолютное

- АД

• избыточное

- ИД

• избыточное давление - разрежение

- ИД (ДИВ)

• дифференциальное давление

- ДД

• гидростатическое давление (уровень)

- ГД

3. Модель (из таблиц 2.1 – 2.7)

4. Код модификации (таблицы 2.1 – 2.7)

- **5. Диапазон измерений:** (нижний верхний пределы измерения на который должен быть сконфигурирован датчик исходя из выбранного кода модификации из таблиц 2.1 2.7)
- **6.** Единица измерения (кПа, кГс/см², Бар, м.вод.ст. и другие)
- 7. Выходной сигнал:

• $4 \div 20 \text{ MA}$ - **42**

• $20 \div 4 \text{ MA}$ - **24**

• 0 ÷ 10 B **01**

• 10 ÷ 0 B

- **8. Код погрешности** (из таблиц 2.1 2.7)
- 9. Код климатического исполнения (из таблицы 2.9)
- 10. Максимальное рабочее давление:

(для преобразователей разности давлений моделей 1165м, 1175м)

- 11. Длина «мокрого» кабеля L (для моделей 1210м, 1212м)
- **12. Вид рабочей среды и ее предельные температуры** (в произвольной форме)

Пример. ЗОНД-10Ехі-ДД-1175м-76-(0÷25)-кПа-42-3-t1050-16МПавода 100°С.

(Датчик разности давлений взрывозащищенного исполнения, модель 1175м, верхние пределы измерения 40-25-16-10 кПа, настроен на диапазон измерения $0\div25$ кПа, выходной сигнал 4-20 мА, основная погрешность для первых трех диапазонов ($0\div40$ кПа, $0\div25$ кПа, $0\div16$ кПа) 0.5%, для четвертого диапазона ($0\div10$ кПа) -1.0%, температура окружающей среды $-10\div+50$ °C, рабочее давление 16 МПа, измеряемая среда — вода с температурой 100°C).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж. Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: zond.pro-solution.ru | эл. почта: znd@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70